

## INSTRUCTIES VOOR HET UPDATEN VAN SW-VERSIE 5.5 VAN BLUE&ME



**LET OP** Wanneer het Blue&Me™systeem goed werkt met de aangesloten telefoons en er geen behoefte is om naar muziekbestanden te luisteren vanaf de nieuwste generatie Apple™ producten, zoals iTouch of iPhone, dan wordt afgeraden om de nieuwe software-update te downloaden. Gebruik de update indien zich problemen hebben voorgedaan met de MediaPlayer-functie.

De update kan NIET worden geïnstalleerd op Blue&Me™Nav

Indien de auto recentelijk is geproduceerd, kan deze al up-to-date zijn. Installeer bij twijfel de update van versie 5.5; in dat geval zal de procedure slechts een paar minuten duren.

Ga bij het updaten exact te werk zoals de instructies aangeven. Mochten bij de update-procedure fouten worden gemaakt, dan kan dit tot gevolg hebben dat het systeem niet werkt.

Zodra eenmaal deze procedure is uitgevoerd, is het niet meer mogelijk om naar de voorgaande software-versie terug te gaan.

1. Download de .zip file die aanwezig is in de update-applicatie. [De totale omvang van de te downloaden bestanden bedraagt 52.565 Mb]
2. Decomprimeer de .zip file en sla de uitgedekte bestanden op in een nieuwe map op de PC (bijv. c:\Blue&Me). Controleer of de volgende 6 bestanden aanwezig zijn:

82UP	52.084 KB
C82E.CAB	301 KB
C82S_v15.cab	52 KB
COU.pku	7 KB
DEU.pku	117 KB
install.inf	4 KB

3. Gebruik een USB-stick, met een capaciteit van tenminste 128 Mb, en **formateer het geheugen in de FAT32-modus**, teneinde alle aanwezige data te wissen.

**NB:** Gebruik geen USB-stick met een capaciteit groter dan 8 Gb.

4. Sla de tevoren gedownloadde bestanden op in de hoofddirectory (niet in een map) van de USB-stick, en controleer of ze allemaal goed zijn gekopieerd.

**LET OP** Alvorens met het updaten te beginnen, moet de mobiele telefoon worden uitgezet.

**Tijdens the updaten van de software mogen de toetsen op het stuurwiel niet worden ingedrukt!**

De benodigde tijd voor het updaten is afhankelijk van de auto en het type USB-stick. Gemiddeld duurt het 5 tot 15 minuten.

5. Terwijl de auto stilstaat en de contactsleutel in de stand **STOP** staat, steekt u de USB-stick in de **Blue&Me™** USB-poort die zich op de middenconsole of in het dashboardkastje bevindt.
6. Draai de contactsleutel in de stand **MAR**, ZONDER DE MOTOR TE STARTEN, zet de radio aan en verwijder de eventuele waarschuwingen (bijv. deur open....) op het display door op de toets 'Mode' of 'Menu' te drukken (afhankelijk van het type auto).

**LET OP** Verwijder nooit de USB-stick uit de **Blue&Me™** USB-poort voordat de procedure voor de software-update correct is beëindigd!

**De USB-stick moet aangesloten blijven zelfs als de informatie "OPNIEUW OPSTARTEN..." op het scherm verschijnt, gevolgd door de datum en de tijd, en gedurende enkele minuten de radio weer aangaat.**

7. Op het scherm in het dashboard moet de boodschap "**BEZIG MET INSTALLEREN**" verschijnen, terwijl uit de luidsprekers de mededeling "**updaten gestart**" moet klinken. Gebeurt dit niet dan moet de contactsleutel even in de stand **STOP** en vervolgens weer in de stand **MAR** worden gedraaid. Tijdens het updaten kunnen op het scherm diverse mededelingen over de voortgang van het proces verschijnen.
8. Zodra het updaten is voltooid, zal op het scherm de boodschap "**VOLTOOID**" verschijnen, terwijl uit de luidsprekers de mededeling "**updaten voltooid, verwijder de USB-stick**" zal klinken.
9. De update-procedure van **Blue&Me™** is voltooid, draai de contactsleutel in de stand **STOP** en verwijder de USB-stick.

Als de update-procedure niet goed is voltooid, zal de mededeling "USB fout" op het scherm verschijnen, terwijl uit de luidsprekers de boodschap: "Fout opgetreden tijdens het updaten" zal klinken.

Herhaal in dat geval de procedure vanaf punt 1.

### **LET OP:**

Op het scherm in het dashboard kan de volgende foutmelding verschijnen:

#### **FOUT USB 10**

samen met de gesproken boodschap dat de update-procedure is onderbroken. Deze mededelingen kunnen op verschillende momenten tijdens het updaten verschijnen en om uiteenlopende redenen.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor nadere informatie:

	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
1	De auto is uitgerust met Blue&Me™ Nav	Updaten niet mogelijk
2	De auto is een Alfa Romeo 147 of GT	Updaten niet mogelijk
3	De USB-stick is verwijderd voordat het updaten was beëindigd	Herhaal de procedure en wacht tot het updaten is voltooid

Mocht hiermee het probleem niet kunnen worden verholpen, neem dan contact op met de afdeling Customer Care.

**N.B.** Vergeleken met oudere versies kunnen sommige menu-items in 5.5 anders worden genoemd:

**Voorheen:** M.M. PLAYER

**Voorheen:** CONTINUE WEERGAVE

**Voorheen:** SYST. UPDATEN

**Nu:** MEDIAPLAYER

**Nu:** HERHALEN NUMMER

**Nu:** (item verwijderd)

**LET OP** Zodra het updaten is voltooid, zal de verbinding met de tevoren aangesloten telefoons weer automatisch worden hersteld. Tijdens de eerste paar telefoongesprekken direct na de update kunnen er evenwel storingen in de Bluetooth-aansluiting optreden, aangezien **Blue&Me™** de verschillende aansluitprotocollen gaat testen om de meest geschikte voor het gebruikte telefoontype te vinden.

Bij enkele telefoons die een bijzonder protocol ondersteunen (PBAP), zal de lijst van contacten in het telefoonboek worden weergegeven met Voornaam en Achternaam, ongeacht hoe de contacten op de telefoon worden weergegeven. Afhankelijk van het model en de fabrikant van de telefoon, kan het na het updaten nodig zijn om de contacten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen te kopiëren, teneinde de contactenlijst met het Blue&Me™ systeem in de auto te synchroniseren.

De update zal niet de compatibiliteit met de muziekformats AAC en MP4 vergroten, indien deze niet aanwezig waren bij de aflevering van de auto. Voor een juiste weergave van muziekbestanden wordt aangeraden om USB-sticks met uitsluitend audiobestanden te gebruiken, aangezien de aanwezigheid van andere bestanden (uitvoerbare bestanden, programmabestanden, etc....) het afspelen van muzieknummers kan vertragen of blokkeren.